

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ISTITUTO COMPRENSIVO
"Arturo Toscanini"

via Amburgo 1,3,5,7 - APRILIA

AGGIORNATO – A.S. 2018/2019

ALLEGATO 3

DVR SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA MONTE GRAPPA

PAGINE AGGIORNAMENTO (3/35/39/43/77/78)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Enrico Raponi

RISCHIO INCENDIO

**DALL'INIZIO DELL'A.S. IN CORSO SONO IN ESSERE LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SULLE PALAZZINE "UFFICI, A,B,C"**

2) Palazzina A

L'area interna si articola su tre livelli:

- 1) Al piano terra sono posizionati i seguenti locali: atrio ingresso, aula lim, aule didattiche
- 2) Al piano primo sono posizionati i seguenti locali: aule didattiche;
- 3) Al terzo piano sono posizionati i seguenti locali: aule didattiche.

01	VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI – pal. A	
	Poiché la pavimentazione si presenta liscia, può concretizzarsi il rischio di scivolamento durante la percorrenza delle aree di transito, qualora siano temporaneamente presenti a terra piccole quantità di liquidi.	RISCHIO
		BASSO
Misure di prevenzione e protezione		Sorveglianza e misurazioni
E' prevista da parte dei collaboratori scolastici la regolare pulizia della pavimentazione dei locali unitamente all'allontanamento dei lavoratori e degli altri presenti dalle aree di interesse assicurando l'immediata bonifica di eventuali sostanze spante a terra.		È prevista da parte dei collaboratori scolastici un'attività di sorveglianza visiva periodica della pavimentazione, allo scopo di verificare la presenza di eventuali sostanze spante a terra. Sono previste azioni correttive immediate in caso di necessità. L'attività di controllo è effettuata dal DSGA

03	PRESENZA DI SCALE E ASCENSORI – pal. A	
	sono presenti delle scale a gradini che mettono in comunicazione i vari piani dell'edificio, la loro percorrenza determina, in genere, il rischio di caduta a terra dell'utente, con conseguenze di danno non trascurabili. Gli infissi esterni non sono protetti; il rischio di urti che possono provocare la loro rottura è plausibile con conseguente rischio di tagli, ferite . Le ringhiere di arrivo al piano della scala non hanno altezza a norma (rischio di caduta dall'alto)	RISCHIO
		BASSO
Misure di prevenzione e protezione		Sorveglianza e misurazioni
Per ridurre le possibilità di incidenti, sarà necessario che gli utenti, evitino di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi. Il personale è formato e informato		E' previsto un monitoraggio periodico delle scale fisse presenti nell'edificio.
Quale ulteriore misura di prevenzione sarà conveniente percorrere la scala restando verso il lato prospiciente il corrimano, specialmente durante la discesa.		
Schermare con ringhiere a norma gli infissi esterni sui vari pianerottoli (cf. richieste all'Ente proprietario)		
Messa in opera profilato metallico su ringhiere al piano per innalzamento (cf. richieste all'Ente proprietario)		

03	PRESENZA DI SCALE E ASCENSORI – pal. B	
<p>sono presenti delle scale a gradini che mettono in comunicazione i vari piani dell'edificio, la loro percorrenza determina, in genere, il rischio di caduta a terra dell'utente, con conseguenze di danno non trascurabili.</p> <p>Gli infissi esterni non sono protetti; il rischio di urti che possono provocare la loro rottura è plausibile con conseguente rischio di tagli, ferite.</p> <p>Le ringhiere di arrivo al piano della scala non hanno altezza a norma (rischio di caduta dall'alto)</p>	RISCHIO	
	BASSO	
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni	
<p>Per ridurre le possibilità di incidenti, sarà necessario che gli utenti, evitino di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi. Il personale è formato e informato</p>	<p>E' previsto un monitoraggio periodico delle scale fisse presenti nell'edificio.</p>	
<p>Quale ulteriore misura di prevenzione sarà conveniente percorrere la scala restando verso il lato prospiciente il corrimano, specialmente durante la discesa.</p>		
<p>Schermare con ringhiere a norma gli infissi esterni sui vari pianerottoli (cfr. richieste all'Ente proprietario)</p>		
<p>Messa in opera profilato metallico su ringhiere al piano per innalzamento (cfr. richieste all'Ente proprietario)</p>		

03	PRESENZA DI SCALE E ASCENSORI – pal. C	
<p>sono presenti delle scale a gradini che mettono in comunicazione i vari piani dell'edificio, la loro percorrenza determina, in genere, il rischio di caduta a terra dell'utente, con conseguenze di danno non trascurabili.</p> <p>Gli infissi esterni non sono protetti; il rischio di urti che possono provocare la loro rottura è plausibile con conseguente rischio di tagli, ferite.</p> <p>Le ringhiere di arrivo al piano della scala non hanno altezza a norma (rischio di caduta dall'alto)</p>	RISCHIO	
	BASSO	
Misure di prevenzione e protezione	Sorveglianza e misurazioni	
<p>Per ridurre le possibilità di incidenti, sarà necessario che gli utenti, evitino di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi. Il personale è formato e informato</p>	<p>E' previsto un monitoraggio periodico delle scale fisse presenti nell'edificio.</p>	
<p>Quale ulteriore misura di prevenzione sarà conveniente percorrere la scala restando verso il lato prospiciente il corrimano, specialmente durante la discesa.</p>		
<p>Schermare con ringhiere a norma gli infissi esterni sui vari pianerottoli (cfr. richieste all'Ente proprietario)</p>		
<p>Messa in opera profilato metallico su ringhiere al piano per innalzamento (cfr. richieste all'Ente proprietario)</p>		

5 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

A fronte dei rischi rilevati vengono di seguito riportati, per gruppi di ambienti, **tutti gli interventi migliorativi di tipo strutturale, impiantistico e di manutenzione generale. Tutte le certificazioni mancanti sono state all'Ente proprietario**

5.1 Scuola Primaria/Infanzia via Monte Grappa

INTERVENTI	PROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI E/O INTERVENTI	NOTE e competenze
DISPOSIZIONI GENERALI		
Dotare i collaboratori scolastici di D.P.I. - integrazione	Immediatamente	D.S.
Verifica e/o adeguamento a norma utilizzatori elettrici in tutti i locali	Immediata su segnalazione lavoratori	Ente Locale
Razionale stoccaggio materiali-riduzione carico incendio	Vigilanza continua	D.S.
Verifica funzionalità estintori ed idranti	Cadenza semestrale	Ente Locale
Installazione rilevatori acustici del fumo in tutti i locali	Immediatamente	Ente Locale
Ripristino funzionalità del sistema di allarme	Immediatamente	Ente Locale
La scuola deve essere dotata di un idoneo sistema di allarme nonché di un impianto di altoparlanti come previsto al punto 8.0 e 8.1 del D.M. 26/08/1992; (cfr. verbale VVF del 19/01/2009)	Immediatamente	Ente Locale
EDIFICIO UFFICI		
Realizzazione scala esterna di sicurezza	Urgente	Ente Locale
Realizzazione rampe per disabili	Urgente	Ente Locale
Sostituzione infissi esterni con apertura scorrevole e doppio vetro	Entro il 30/06/19	Ente Locale
Schermare con ringhiere a norma gli infissi della scala	Entro il 31/12/18	Ente Locale
Riparazione scarico wc piano primo ad uso del pre e post scuola	Urgente	Ente Locale
EDIFICIO A		
Messa in opera di porte REI su scala di servizio ai piani	Urgente	Ente Locale
Sostituzione porta ingresso con dotazione di maniglione antipanico al piano primo	Urgente	Ente Locale
Realizzazione scala esterna di sicurezza	Urgente	Ente Locale
Sostituzione infissi esterni con apertura scorrevole e doppio vetro	Entro il 30/06/19	Ente Locale
Messa in opera di profilato metallico su parapetto finestre per innalzamento parapetto esistente	Immediatamente	Ente Locale
Messa in opera profilato metallico su ringhiera scala ai piani 1°/2° per innalzamento livello	Immediatamente	Ente Locale
Schermare con ringhiere a norma gli infissi della scala	Entro il 31/03/19	Ente Locale
Realizzazione rampa per accesso su strada piano primo/installazione ascensore	Urgente	Ente Locale
Verifica funzionamento radiatori posti negli atrii e bagni	Urgente	Ente Locale
Posa in opera di antiscivolo sulla rampa metallica di accesso all'atrio esterno	Urgente	Ente Locale
Messa in opera di dissuasori per piccioni su davanzali finestre sul lato attualmente chiuso per il cantiere	Urgente	Ente Locale
Installazione videocitofono su ingresso da via IV Novembre	Urgente	Ente Locale
EDIFICIO B		
Messa in opera di porte REI su scala di servizio ai piani	Urgente	Ente Locale
Sostituzione porta ingresso con dotazione di maniglione antipanico al piano primo	Urgente	Ente Locale
Realizzazione scala esterna di sicurezza	Urgente	Ente Locale
Sostituzione infissi esterni con apertura scorrevole e doppio vetro	Entro il 30/06/19	Ente Locale
Messa in opera di profilato metallico su parapetto finestre per innalzamento parapetto esistente	Immediatamente	Ente Locale
Messa in opera profilato metallico su ringhiera scala ai piani 1°/2°	Immediatamente	Ente Locale

per innalzamento livello		
Schermare con ringhiere a norma gli infissi della scala	Entro il 31/03/19	Ente Locale
Realizzazione rampa accesso su strada piano primo	Immediatamente	Ente Locale
Installazione scaldacqua su bagni disabili piano 1° e 2°	Immediatamente	Ente Locale
Verifica funzionamento radiatori atri e bagni	15/11/2019	Ente Locale
Rifacimento rampa in c.a. di accesso atrio esterno	Urgente	Ente Locale
Intervento su rampa metallica di accesso atrio esterno (scivolosa)	Immediatamente	Ente Locale
Installazione videocitofono su via Cavalieri di Vittorio Veneto	Urgente	Ente Locale
Messa in opera di dissuasori per piccioni su davanzali finestre sul lato attualmente chiuso per il cantiere	Urgente	Ente Locale
Installazione videocitofono su ingresso da via Cavalieri V. Veneto	Urgente	Ente Locale
EDIFICIO C		
Messa in opera di porte REI su scala di servizio ai piani	Urgente	Ente Locale
Completamento lavori rampa di accesso	Immediatamente	Ente Locale
Sostituzione infissi esterni con apertura scorrevole e doppio vetro	Entro il 30/06/19	Ente Locale
Messa in opera di profilato metallico su parapetto finestre per innalzamento parapetto esistente	Immediatamente	Ente Locale
Schermare con ringhiere a norma gli infissi della scala	Entro il 31/03/19	Ente Locale
Opere di livellamento pavimento locale piano terra	Immediatamente	Ente Locale
Verifica funzionamento radiatori posti negli atri	Urgente	Ente Locale
Opere di miglioramento areazione bagni	Immediatamente	Ente Locale
Sistemazione scarico wc al piano secondo	Immediatamente	Ente Locale
Opere di interdizione del passaggio in prossimità della struttura della scala di emergenza	Immediatamente	Ente Locale
Messa in opera di dissuasori per piccioni su davanzali finestre sul lato occupato dal cantiere	Urgente	Ente Locale
Rimozione fioriere metalliche su finestre	Urgente	Ente Locale
Messa in opera di dissuasori per piccioni su davanzali finestre	Urgente	Ente Locale
Installazione videocitofono su via Cavalieri di Vittorio Veneto	Urgente	Ente Locale
Messa in opera ringhiera scala esterna	Urgente	Ente Locale
Eliminazione infiltrazioni di acqua parete sala mensa	Urgente	Ente Locale
Livellamento area giardino (lato scala emergenza)	Urgente	Ente Locale
Demolizione parte muretto su area cortiva	Urgente	Ente Locale
Chiusura buca davanti alla porta di ingresso dal cancello piccolo su via Cavalieri di Vittorio Veneto	Urgente	Ente Locale
Protezione spigoli termosifoni	Urgente	Ente Locale
LOCALE MENSA		
Installazione di campanella e/o allarme sonoro	Immediatamente	Ente Locale
Sostituzione infissi esterni con apertura scorrevole e doppio vetro	Entro il 30/06/19	Ente Locale
Installazione videocitofono su ingresso da via Cavalieri di V. Veneto	Urgente	Ente Locale
Fissaggio ringhiera rampa	Urgente	Ente Locale
Rampa in metallo di accesso atrio esterno pericolosamente scivolosa in caso di pioggia	Urgente	Ente Locale
LOCALE PALESTRA		
Installazione di campanella e/o allarme sonoro	Immediatamente	Ente Locale
Ripristino funzionalità citofono	Immediatamente	Ente Locale
Sostituzione infissi esterni con vetri antisfondamento	Entro il 30/06/19	Ente Locale
Dotazione di idoneo impianto di riscaldamento	Urgente	Ente Locale
AREA CORTIVA/INTERNA		
Sostituzione delle griglie metalliche per la raccolta acque	Entro il 31/12/17	Ente Locale
Messa in opera di reti di protezione laterale sui lati di tutte le rampe	Immediatamente	Ente Locale
Rampa in metallo di accesso atrio esterno pericolosamente scivolosa in caso di pioggia		
IMPIANTO ANTINCENDIO		
L'impianto idrico antincendio deve essere verificato ed adeguato a quanto previsto al punto 9.1 del D.M. 26/08/1992 con particolare riferimento alla verifica di realizzare una appropriata riserva idrica ad uso antincendio; (cfr. verbale VVF del 19/01/2009)	Immediatamente	Ente Locale